

写真番号	④-4	損傷の種類	④ 破 断	
部材名	下横構	損 傷 程 度	e	
他の損傷との関係				
メモ 下横構部材が破断している。				
写真番号	④-5	損傷の種類	④ 破 断	
部材名	高 檻	損 傷 程 度	e	
他の損傷との関係 ①腐食 ⑤防食機能の劣化				
メモ 腐食が進展し破断に至っている。				
				
				

⑤ 防食機能の劣化

写真番号	⑤-1	損傷の種類	⑤防食機能の劣化	分類1:塗装
部材名	縦 枝	損傷程度	c	
他の損傷との関係				
メモ	最外層の防食皮膜に局所的なふくれが生じている。			
写真番号	⑤-2	損傷の種類	⑤防食機能の劣化	分類1:塗装
部材名	主 枝	損傷程度	d	
他の損傷との関係				
メモ	局部的に上塗りの防食皮膜が剥離し、下塗りが露出している。			
写真番号	⑤-3	損傷の種類	⑤防食機能の劣化	分類1:塗装
部材名	主 枝	損傷程度	e	
他の損傷との関係				
メモ	最外層の防食皮膜が剥離し、下塗りが露出している。 その劣化範囲は広い。			

写真番号	⑤-4	損傷の種類	⑤防食機能の劣化	分類1:塗装
部材名	縦 枝	損 傷 程 度	e	
他の損傷との関係				
メモ 最外層の防食皮膜が剥離し、下塗りが露出している。 その劣化範囲は広い。				
写真番号	⑤-5	損傷の種類	⑤防食機能の劣化	分類1:塗装
部材名	主 枝	損 傷 程 度	e	
他の損傷との関係				
メモ 防食皮膜の劣化範囲が広く、点錆が複数個所発生している。				
写真番号	⑤-6	損傷の種類	⑤防食機能の劣化	分類1:塗装
部材名	対傾構	損 傷 程 度	e	
他の損傷との関係				
メモ 防食皮膜の劣化範囲が広く、点錆が複数個所発生している。				

3. コンクリート部材の損傷

⑥ ひびわれ

写真番号	⑥-1	損傷の種類	⑥ ひびわれ	ひびわれ幅:中
部材名	主 枠	損 傷 程 度	c(損傷パターン②)	ひびわれ間隔:小
他の損傷との関係				
メモ	PC主桁にひびわれ幅 0.15mm の縦方向ひびわれが1本発生している(チヨーキングしている)。			
写真番号	⑥-2	損傷の種類	⑥ ひびわれ	ひびわれ幅:大
部材名	主 枠	損 傷 程 度	d(損傷パターン②)	ひびわれ間隔:小
他の損傷との関係				
⑧漏水・遊離石灰				
メモ	PC主桁にひびわれ幅 0.2mm の縦方向のひびわれが 1本発生している。			
写真番号	⑥-3	損傷の種類	⑥ ひびわれ	ひびわれ幅:大
部材名	主 枠	損 傷 程 度	d(損傷パターン④)	ひびわれ間隔:小
他の損傷との関係				
⑧漏水・遊離石灰				
メモ	RC連続桁の中間支点付近の腹部に斜め方向にひびわれが発生している。ひびわれ幅は 0.3mm、ひびわれ間隔は 0.5m 以上である。			

写真番号	⑥-4	損傷の種類	⑥ ひびわれ	ひびわれ幅:大
部材名	主 构	損傷程度	d(損傷パターン⑥)	ひびわれ間隔:小
他の損傷との関係	<p>⑧漏水・遊離石灰 (床版) ⑩漏水・滯水 (伸縮装置)</p>			
メモ	<p>RC主 構ゲルバ一部に大 きなひびわれが 1 本発生してい るが、支承の直下で あるため、損傷パ ターンは⑥である。</p>			
写真番号	⑥-5	損傷の種類	⑥ ひびわれ	ひびわれ幅:大
部材名	主 构	損傷程度	d(損傷パターン⑦)	ひびわれ間隔:小
他の損傷との関係	<p>⑧漏水・遊離石灰</p>			
メモ	<p>PC主構下フランジ 側面のPC鋼材が 集中している付近 にひびわれが 1 本 発生してい る。 ひびわれ幅は 0.2 mm。</p>			
写真番号	⑥-6	損傷の種類	⑥ ひびわれ	ひびわれ幅:大
部材名	主 构	損傷程度	d(損傷パターン⑩)	ひびわれ間隔:小
他の損傷との関係	<p>⑧漏水・遊離石灰</p>			
メモ	<p>PC主構端部にシ ースに沿ってひび われ幅 0.2mm のひ びわれが 1 本生じ ている。</p>			

写真番号	⑥-7	損傷の種類	⑥ ひびわれ	ひびわれ幅:大
部材名	主桁	損傷程度	e(損傷パターン①)	ひびわれ間隔:大
他の損傷との関係	<p>⑧漏水・遊離石灰</p>			
メモ	<p>PC主桁中央部に主桁直角方向の桁下面および側面に鉛直ひびわれが発生している。ひびわれ幅は0.2mm、間隔は0.3m程度(チョーキングしている)。</p>			
写真番号	⑥-8	損傷の種類	⑥ ひびわれ	ひびわれ幅:大
部材名	主桁	損傷程度	e(パターン⑦)	ひびわれ間隔:大
他の損傷との関係				
メモ	<p>PC主桁下フランジの下面および側面に大きなひびわれが複数発生している(塩害)。</p>			
写真番号	⑥-9	損傷の種類	⑥ ひびわれ	ひびわれ幅:大
部材名	主桁	損傷程度	e(パターン⑨)	ひびわれ間隔:大
他の損傷との関係	<p>⑩漏水・滯水 (伸縮装置)</p>			
メモ	<p>PC主桁端部にくもの巣状の大きなひびわれが生じている(アルカリ骨材反応)。</p>			

写真番号	⑥-10	損傷の種類	⑥ ひびわれ	ひびわれ幅:小
部材名	橋台豎壁	損傷程度	b(損傷パターン①)	ひびわれ間隔:小
他の損傷との関係				
メモ RC橋台豎壁にひびわれ幅0.2mm未満、間隔1m以上 の鉛直ひびわれが発生している。				
写真番号	⑥-11	損傷の種類	⑥ ひびわれ	ひびわれ幅:中
部材名	橋脚梁部	損傷程度	c(損傷パターン⑥)	ひびわれ間隔:小
他の損傷との関係				
メモ RC、T型橋脚梁部付け根側に鉛直方向に0.2mm幅のひびわれが1本発生している(ショーキングしている)。				
写真番号	⑥-12	損傷の種類	⑥ ひびわれ	ひびわれ幅:大
部材名	橋脚梁部	損傷程度	d(損傷パターン⑧)	ひびわれ間隔:小
他の損傷との関係				
メモ RC、T型橋脚の張出し部付け根下側にひびわれ幅0.3mmのひびわれが1本発生している(ショーキングしている)。				

写真番号	⑥-13	損傷の種類	⑥ ひびわれ	ひびわれ幅:大
部材名	橋台堅壁	損傷程度	e(損傷パターン①)	ひびわれ間隔:大
他の損傷との関係	⑧漏水・遊離石灰			
メモ	RC橋台堅壁に鉛直方向にひびわれ幅0.3mm、間隔0.5m程度のひびわれが発生している。			
写真番号	⑥-14	損傷の種類	⑥ ひびわれ	ひびわれ幅:大
部材名	橋台堅壁	損傷程度	e(損傷パターン④)	ひびわれ間隔:大
他の損傷との関係				
メモ	RC橋台側面にくも巣状の大きなひびわれが発生している(アルカリ骨材反応)。			
写真番号	⑥-15	損傷の種類	⑥ ひびわれ	ひびわれ幅:大
部材名	橋脚梁部	損傷程度	e(損傷パターン④)	ひびわれ間隔:大
他の損傷との関係	⑧漏水・遊離石灰 ⑯変色・劣化			
メモ	RC、T型橋脚の張出し部先端にくも巣状の大きなひびわれが発生している。			

⑦ 剥離・鉄筋露出

写真番号	⑦-1	損傷の種類	⑦ 剥離・鉄筋露出	
部材名	床版	損傷程度	c	
他の損傷との関係				
⑧漏水・遊離石灰 ⑪床版ひびわれ ⑫うき				
メモ	RC床版のハンチ部を中心にコンクリートが剥離している。鉄筋の露出は見られない。			
				
写真番号	⑦-2	損傷の種類	⑦ 剥離・鉄筋露出	
部材名	主桁	損傷程度	c	
他の損傷との関係				
メモ	PC主桁下面のコンクリートが剥離しているが、鉄筋の露出は見られない。			
				
写真番号	⑦-3	損傷の種類	⑦ 剥離・鉄筋露出	
部材名	床版	損傷程度	d	
他の損傷との関係				
メモ	RC床版の鉄筋が露出しているが、鉄筋の腐食は軽微である。			
				

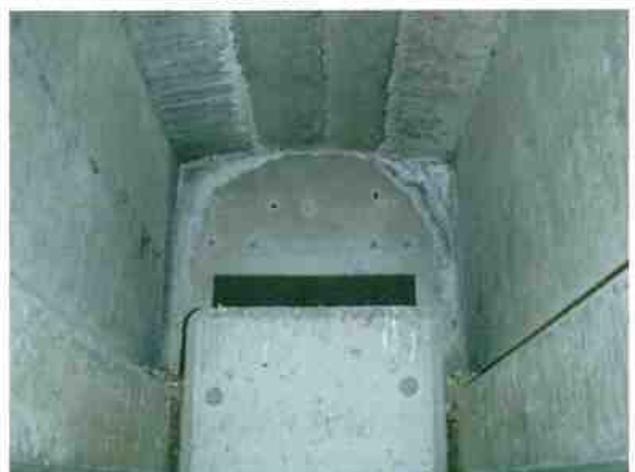
写真番号	⑦-4	損傷の種類	⑦ 剥離・鉄筋露出	
部材名	主 枠	損 傷 程 度	d	
他の損傷との関係				
⑥ひびわれ ⑧漏水・遊離石灰				
メモ	RC主枠側面の鉄筋が露出しているが、鉄筋の腐食は軽微である。			
写真番号	⑦-5	損傷の種類	⑦ 剥離・鉄筋露出	
部材名	橋脚梁部	損 傷 程 度	d	
他の損傷との関係				
メモ	RC、T型橋脚張り出し部下側の鉄筋が露出している。鉄筋の腐食は軽微である。			
写真番号	⑦-6	損傷の種類	⑦ 剥離・鉄筋露出	
部材名	床 版	損 傷 程 度	e	
他の損傷との関係				
⑧漏水・遊離石灰 ⑪床版ひびわれ				
メモ	RC床版の主鉄筋が露出している。鉄筋は著しく腐食している。			

写真番号	⑦-7	損傷の種類	⑦ 剥離・鉄筋露出	
部材名	主 枝	損 傷 程 度	e	
他の損傷との関係				
⑥ひびわれ ⑧漏水・遊離石灰				
メモ	RC主枝の鉄筋が露出しており、鉄筋の腐食は著しい。			
写真番号	⑦-8	損傷の種類	⑦ 剥離・鉄筋露出	
部材名	主 枝	損 傷 程 度	e	
他の損傷との関係				
メモ		RC主枝の鉄筋が露出しており、鉄筋の腐食が著しい。		
写真番号	⑦-9	損傷の種類	⑦ 剥離・鉄筋露出	
部材名	主 枝	損 傷 程 度	e	
他の損傷との関係				
⑥ひびわれ ⑧漏水・遊離石灰				
メモ		PC主枝の鉄筋が露出しており、鉄筋の腐食が著しい。		

写真番号	(7)-10	損傷の種類	(7) 剥離・鉄筋露出	
部材名	高欄	損傷程度	e	
他の損傷との関係				
メモ	RC製高欄の鉄筋が露出しており、鉄筋の腐食が著しい。			
写真番号	(7)-11	損傷の種類	(7) 剥離・鉄筋露出	
部材名	橋脚柱部	損傷程度	e	
他の損傷との関係				
メモ	RC橋脚柱部のコンクリートが流水により浸食され鉄筋が露出している。鉄筋の腐食は著しい。			
写真番号	(7)-12	損傷の種類	(7) 剥離・鉄筋露出	
部材名	橋脚梁部	損傷程度	e	
他の損傷との関係				
メモ	RC橋脚梁部コンクリートの剥離が進み、露出した鉄筋の腐食も著しい(凍害)。			

⑧ 漏水・遊離石灰

写真番号	⑧-1	損傷の種類	⑧ 漏水・遊離石灰	
部材名	床版	損傷程度	c	
他の損傷との関係 ⑪床版ひびわれ				
メモ RC床版のひびわれから漏水が生じているが、遊離石灰はほとんどみられない。				
写真番号	⑧-2	損傷の種類	⑧ 漏水・遊離石灰	
部材名	床版	損傷程度	d	
他の損傷との関係 ⑪床版ひびわれ				
メモ RC床版張出部のひびわれから遊離石灰が生じている。 鉛汁は見られない。				
写真番号	⑧-3	損傷の種類	⑧ 漏水・遊離石灰	
部材名	床版	損傷程度	d	
他の損傷との関係 ⑪床版ひびわれ				
メモ RC床版のひびわれから遊離石灰が生じているが、鉛汁は見られない。				

写真番号	⑧-4	損傷の種類	⑧ 漏水・遊離石灰	
部材名	主 构	損 傷 程 度	d	
他の損傷との関係				
メモ	PC主構間詰め部から遊離石灰が発生している。鉛汁は見られない。			
写真番号	⑧-5	損傷の種類	⑧ 漏水・遊離石灰	
部材名	横 构	損 傷 程 度	d	
他の損傷との関係				
メモ	PC横構の上部から遊離石灰が生じているが、鉛汁は見られない。			
写真番号	⑧-6	損傷の種類	⑧ 漏水・遊離石灰	
部材名	床 版	損 傷 程 度	e	
他の損傷との関係				
メモ	RC床版から著しい漏水や遊離石灰が生じている。			