


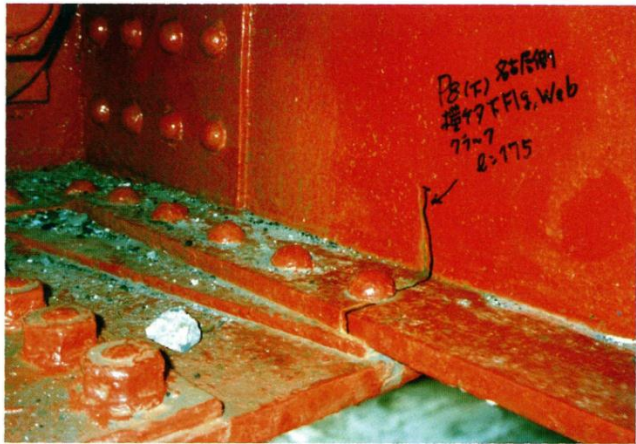


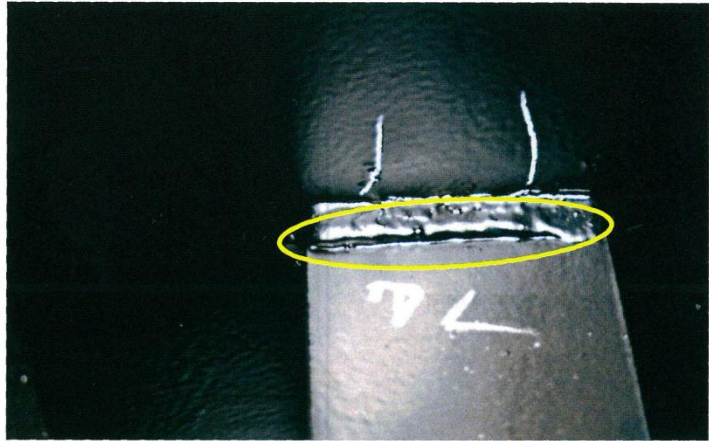
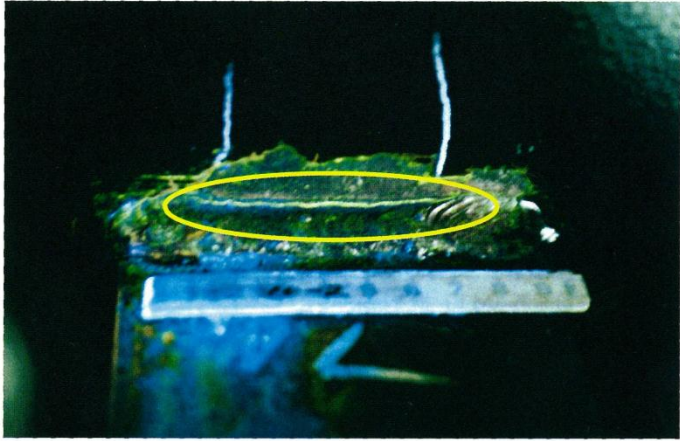
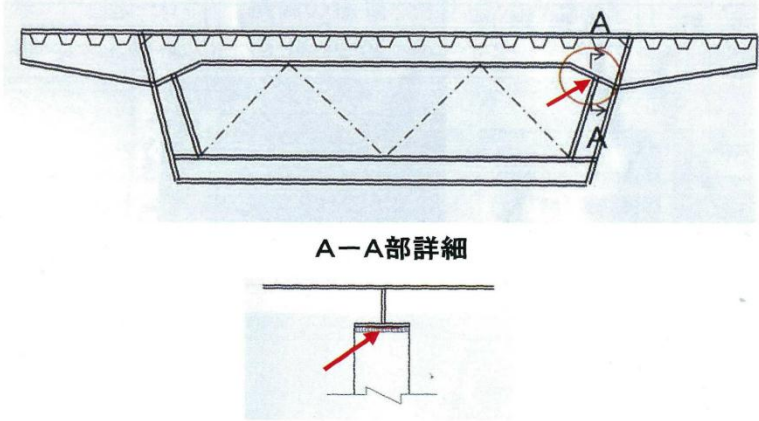


② 亀 裂

写真番号	②-1	損傷の種類	② 亀 裂	
部 材 名	主 桁	損 傷 程 度	c	
他の損傷との関係				
メモ				
メモ	上フランジと垂直補剛材との溶接接合部に短い亀裂が生じている。			
写真番号	②-2	損傷の種類	② 亀 裂	
部 材 名	主 桁	損 傷 程 度	e	
他の損傷との関係				
メモ				
メモ	上フランジと腹板の溶接部、上フランジと垂直補剛材の溶接部およびスカラー端部に線状の亀裂が生じている。			
写真番号	②-3	損傷の種類	② 亀 裂	
部 材 名	主 桁	損 傷 程 度	e	
他の損傷との関係				
メモ				
メモ	上フランジと腹板との溶接部に線状の亀裂が生じている。			

写真番号	②-4	損傷の種類	② 亀裂	
部材名	横桁	損傷程度	e	
他の損傷との関係				
メモ				
メモ	端横桁下フランジに線状の亀裂が生じている(黒のマーキング)。			
写真番号	②-5	損傷の種類	② 亀裂	
部材名	主桁	損傷程度	e	
他の損傷との関係				
メモ				
メモ	ソールプレート溶接部に発生した亀裂が主桁に進展している(黒のマーキング)。			
他の損傷との関係	⑬ 支承の機能障害 ⑳ 沈下・移動・傾斜			
写真番号	②-6	損傷の種類	② 亀裂	
部材名	主桁	損傷程度	e	
メモ	ソールプレート溶接部に亀裂が生じている(黒のマーキング)。 写真番号②-5の左下から撮影。			
他の損傷との関係				

写真番号	②-7	損傷の種類	② 亀裂	
部材名	落橋防止システム	損傷程度	e	
他の損傷との関係 ⑬遊間の異常				
メモ 落橋防止装置の連結プレート部に線状の亀裂が生じている(黒のマーキング)。				
写真番号	②-8	損傷の種類	② 亀裂	
部材名	支承本体	損傷程度	e	
他の損傷との関係 ⑯支承の機能障害				
メモ サイドブロックの付け根に亀裂が生じている。				

写真番号	②-9	損傷の種類	② 亀裂	
部材名	主桁	損傷程度	e	
他の損傷との関係				
メモ 鋼床版デッキプレート側の横リブ下フランジと垂直補剛材との溶接部に線状の亀裂が生じている。磁粉探傷検査(MT)で確認。(図2-1を参照)				
写真番号	②-10	損傷の種類	② 亀裂	
部材名	主桁	損傷程度	e	
他の損傷との関係				
メモ 写真番号②-9の磁粉探傷検査(MT)の結果。				
 <p style="text-align: center;">A-A部詳細</p>				
参考図 鋼床版横リブの下フランジと垂直補剛材溶接接合部の亀裂				