





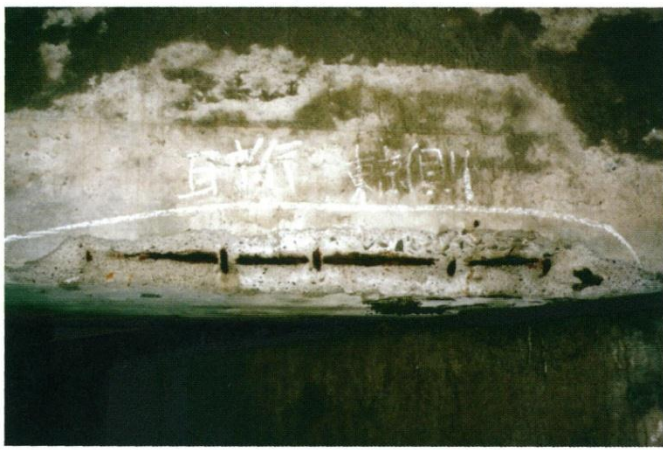





⑦ 剥離・鉄筋露出

写真番号	⑦-1	損傷の種類	⑦ 剥離・鉄筋露出	
部材名	床版	損傷程度	c	
他の損傷との関係 ⑧漏水・遊離石灰 ⑪床版ひびわれ ⑫うき				
メモ RC床版のハンチ部を中心にコンクリートが剥離している。鉄筋の露出は見られない。				
写真番号	⑦-2	損傷の種類	⑦ 剥離・鉄筋露出	
部材名	主桁	損傷程度	c	
他の損傷との関係				
メモ PC主桁下面のコンクリートが剥離しているが、鉄筋の露出は見られない。				
写真番号	⑦-3	損傷の種類	⑦ 剥離・鉄筋露出	
部材名	床版	損傷程度	d	
他の損傷との関係				
メモ RC床版の鉄筋が露出しているが、鉄筋の腐食は軽微である。				

写真番号	⑦-4	損傷の種類	⑦ 剥離・鉄筋露出	
部材名	主桁	損傷程度	d	
他の損傷との関係 ⑥ひびわれ ⑧漏水・遊離石灰				
メモ RC主桁側面の鉄筋が露出しているが、鉄筋の腐食は軽微である。				
写真番号	⑦-5	損傷の種類	⑦ 剥離・鉄筋露出	
部材名	橋脚梁部	損傷程度	d	
他の損傷との関係				
メモ RC、T型橋脚張り出し部下側の鉄筋が露出している。鉄筋の腐食は軽微である。				
写真番号	⑦-6	損傷の種類	⑦ 剥離・鉄筋露出	
部材名	床版	損傷程度	e	
他の損傷との関係 ⑧漏水・遊離石灰 ⑪床版ひびわれ				
メモ RC床版の主鉄筋が露出している。鉄筋は著しく腐食している。				

写真番号	⑦-7	損傷の種類	⑦ 剥離・鉄筋露出	
部材名	主桁	損傷程度	e	
他の損傷との関係 ⑥ひびわれ ⑧漏水・遊離石灰				
メモ RC主桁の鉄筋が露出しており、鉄筋の腐食は著しい。				
写真番号	⑦-8	損傷の種類	⑦ 剥離・鉄筋露出	
部材名	主桁	損傷程度	e	
他の損傷との関係				
メモ RC主桁の鉄筋が露出しており、鉄筋の腐食が著しい。				
写真番号	⑦-9	損傷の種類	⑦ 剥離・鉄筋露出	
部材名	主桁	損傷程度	e	
他の損傷との関係 ⑥ひびわれ ⑧漏水・遊離石灰				
メモ PC主桁の鉄筋が露出しており、鉄筋の腐食が著しい。				

写真番号	⑦-10	損傷の種類	⑦ 剥離・鉄筋露出	
部材名	高欄	損傷程度	e	
他の損傷との関係				
メモ				
写真番号	⑦-11	損傷の種類	⑦ 剥離・鉄筋露出	
部材名	橋脚柱部	損傷程度	e	
他の損傷との関係				
メモ				
写真番号	⑦-12	損傷の種類	⑦ 剥離・鉄筋露出	
部材名	橋脚梁部	損傷程度	e	
他の損傷との関係				
メモ				