

環境科学部

環境科学部の主要業務は、環境に関する試験検査及び調査研究であり、水質関連業務、大気関連業務及びダイオキシン類関連業務に大別される。

水質関連業務では、水質汚濁防止法に基づく公共用水域(河川)の水質調査、地下水質の調査、工場・事業場の排水調査、内分泌かく乱化学物質調査、河川水等の水質汚濁に係る苦情調査及びこれらに関する調査研究を行っている。

大気関連業務では、大気汚染防止法に基づく環境大気中の有害大気汚染物質のモニタリング、酸性雨、フロン、アスベスト等の環境調査及びこれらに関する調査研究を行っている。

ダイオキシン類関連業務では、ダイオキシン類対策特別措置法等に基づくダイオキシン類に関する試験及び調査研究を行っている。

平成26年度の業務概要を以下に報告する。

1 水質関連業務

平成26年度に実施した区分ごとの試験件数及び延項目数を表1に示す。

(1) 河川水調査

公共用水域等の水質測定計画に基づき、太田川水系、八幡川水系及び瀬野川水系の調査地点(図)において、河川の水質調査を実施した。

太田川水系及び八幡川水系については、環境基準点5地点を含む8地点で毎月1回、その他の2地点で2か月に1回、pH、BODなどの生活環境項目等の調査を行った。また環境基準点5地点で、カドミウム、全シアンなどの健康項目と銅、鉄などの特殊項目の調査を年2回(7月、1月)、栄養塩類の調査を年4回(4月、7月、10月、1月)実施した。

瀬野川水系については、環境基準点の日浦橋で健康項目と特殊項目の調査を年2回実施した。

健康項目は全地点で環境基準を満たしていたが、生活環境項目では大腸菌群の基準を超過する地点が多くあった。

(2) 地下水調査

公共用水域等の水質測定計画に基づき、地下水の水質状況を把握するための地下水調査を行っている。平成26年度は、市域の全体的な地下水質の状況を把握するための概況調査を10地点で年1回(10月)実施し、また、確認された汚染の継続的な監視等を目的として定期モニタリングを7地点で年2回(7月、2月)実施した。

(3) 洗剤残存調査

河川における合成洗剤の残存状況を把握するため、合成洗剤の主成分である直鎖型陰イオン界面活性剤(LAS)について調査を実施した。平成26年度は、10月に市内の13河川を対象に15地点(平成18年度と同一地点)で調査を行い、住宅地域を流れる小河川においてはLASが検出されたが、その他の河川では検出されなかった。

(4) 工場・事業場排水調査

水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法、広島県生活環境の保全等に関する条例に基づき、環境局環境保全課が工場・事業場への立入検査を行い、採取した排水水について水質試験を実施した。

試験件数は76件で、pH、BODなどの生活環境項目、カドミウム、シアン化合物などの有害物質について、延べ821項目の試験を行った。

(5) 内分泌かく乱化学物質環境調査

人の健康や生態系に悪影響を及ぼす内分泌かく乱作用を有すると疑われる化学物質について、河川及び海域の汚染状況の調査を年1回実施している。平成26年度は、11月に、河川は9地点の水質について、海域は4地点の水質及び底質について、それぞれ4-t-オクチルフェノール等3物質の調査を行った。

(6) 放射能調査

シンチレーション式サーベイメータによる空間線量率測定を52件、ゲルマニウム半導体検出器による放射能測定を4件、計56件の放射能調査を行った。

表1 水質関連業務試験件数

区 分	件数	延項目数
河川水調査	122	1,668
地下水調査	25	465
洗剤残存調査	15	15
工場・事業場排水調査	76	821
内分泌かく乱化学物質環境調査	17	72
放射能調査	56	56
環境省受託調査	4	17
苦情調査等	159	994
一般依頼試験	12	24
計	486	4,132

(7) 環境省受託調査

環境省では全国の都道府県や政令指定都市等の協力を得て、化学物質環境実態調査を行っている。平成26年度も前年度に引き続き本調査を受託し、生物モニタリング調査として、広島湾産のスズキに含まれる化学物質調査を環境省が委託した分析機関と共同で実施した。

(8) 苦情調査等

市民からの水質苦情や水質事故等に伴う有害物質有無の確認及び原因物質等の究明のため、水質試験を行った。また、ゴルフ場で使用される農薬


による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針(平成2年5月24日環水土第77号環境庁水質保全局長通知)に基づき、市内ゴルフ場からの排出水中の農薬調査を行っており、平成26年度は、市内8か所のゴルフ場について、水質試験を行った。

平成26年度の試験件数は159件、994項目であった。

(9) 一般依頼試験

市内の工場・事業場からの検査依頼に基づき、事業場排水等について試験検査を行った。

平成26年度の試験件数は12件、24項目であった。

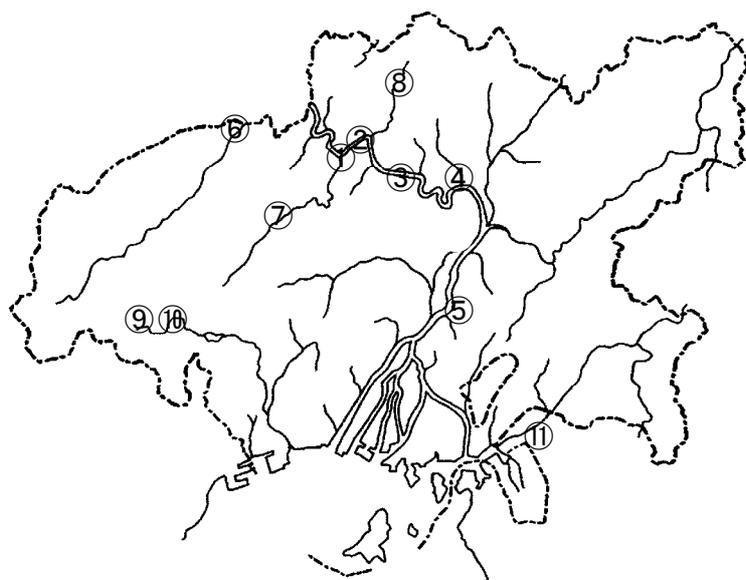

- ① 吉山川 *
 - ② 宇津橋 *
 - ③ 行森川合流点
 - ④ 灰川橋
 - ⑤ 戸坂上水道取水口 *
 - ⑥ 水内川河口 *
 - ⑦ 戸山
 - ⑧ 槇原橋
 - ⑨ 魚切貯水池上流 *
 - ⑩ 魚切貯水池
 - ⑪ 日浦橋 *
- * : 環境基準点

図 河川水調査地点

2 大気関連業務

平成26年度に実施した区分ごとの試験件数及び延項目数を表2に示す。

(1) 有害大気汚染物質調査

大気汚染防止法の一部改正(平成9年4月1日施行)により、地方自治体は有害大気汚染物質による大気の汚染状況を把握するための調査の実施に努めることとされた。また、調査対象物質として、健康への有害性の高い23物質が優先取組物質として指定され、このうちモニタリング手法の確立された21物質及びキシレンについて常時監視を実施している。

本調査は、平成9年10月から毎月1回、市内4地点(井口小学校、安佐南区役所、比治山測定局及び楠那中学校)において実施している。

平成26年度に実施した調査対象物質及び年平均値(市内4地点平均)の検出状況を表3に示す。なお、有害大気汚染物質のうちベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンには環境基準が、アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッケル化合物(以上2003.7設定)、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン及び1,3-ブタジエン(以上2006.11追加設定)、ヒ素(2010.10追加設定)、マンガン(2014.4追加設定)には指針値が設定されている。

すべての地点で環境基準及び指針値に適合していた。

(2) 酸性雨調査

全国環境研協議会で、平成21年度から「第5次酸性雨共同調査(全国調査)」が実施されており、本市もこの調査に参加している。

本調査は、日本全域における酸性沈着による汚染実態の把握を目的として実施されている。

調査地点は伴小学校で、湿性沈着(pH値、陽イオン及び陰イオン)等の調査を実施した。

各年度の調査結果は、全環研協議会酸性雨広域大気汚染調査研究部会が調査年度の翌年度末までに解析・とりまとめを行い、公表している。

(3) フロン調査

昭和63年度の「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」、平成10年度の「家電リサイクル法」、平成13年度の「フロン回収・破壊法」、さらに平成14年度の「自動車リサイクル法」により、オゾン層を破壊するフロン類の規制、回収がされてきた。

本市も「広島市環境基本計画」に基づいて、平

表2 大気関連業務試験件数

区 分*	件数	延項目数
有害大気汚染物質調査	60	1,200
酸性雨調査	24	252
フロン調査	24	336
降下ばいじん調査	36	504
アスベスト調査	37	37
浮遊粉じん調査	4	52
燃料測定	13	13
環境省受託調査	3	6
計	201	2,400

* 苦情は各々の項目に含む

表3 有害大気汚染物質の平均濃度範囲

単位：μg/m³

調査対象物質	年平均値*(最小～最大)
ベンゼン	0.95 (0.29 ～1.6)
トリクロロエチレン	0.074 (<0.00255 ～0.28)
テトラクロロエチレン	0.058 (<0.00445 ～0.20)
ジクロロメタン	0.72 (0.15 ～1.7)
アクリロニトリル	0.034 (0.011 ～0.13)
アセトアルデヒド	1.2 (0.48 ～2.4)
塩化ビニルモノマー	0.012 (0.0046 ～0.072)
クロロホルム	0.18 (0.064 ～0.42)
酸化エチレン	0.059 (0.018 ～0.11)
1,2-ジクロロエタン	0.16 (0.020 ～0.60)
1,3-ブタジエン	0.10 (0.046 ～0.21)
塩化メチル	1.4 (1.1 ～1.8)
トルエン	6.2 (1.3 ～41)
キシレン	3.5 (0.79 ～20)
ベンゾ(a)ピレン	0.00014 (0.000012 ～0.00052)
ホルムアルデヒド	2.1 (0.79 ～4.6)
水銀	0.0018 (0.0013 ～0.0027)
ニッケル	0.0033 (0.00071 ～0.0099)
ヒ素	0.0019 (0.00035 ～0.0053)
ベリリウム	0.000040(<0.000015 ～0.00019)
マンガン	0.028 (0.0048 ～0.076)
クロム	0.0057 (0.0010 ～0.023)

* 測定結果が検出下限値以上・定量下限値未満の場合はその値を、検出下限値未満のものについては検出下限値の1/2の値を用いて年平均値を求めた。

成3年度から大気環境中のフロン類の濃度及び経年的な傾向を把握するため、フロン類のモニタリングを市内4地点(市役所, 中国電力(株)南原研修所, 五月が丘公民館及び衛生研究所)において、年2回(7月及び12月)、3日連続で調査を実施した。

調査項目は、CFC(4物質)、代替フロンのHFC(1物質)及びHCFC(6物質)、その他の特定物質(3物質)である。

CFCの検出濃度範囲は、CFC11が平均0.27ppb(0.24~0.35)、CFC12が平均0.58ppb(0.51~0.66)、CFC113が平均0.071ppb(0.062~0.079)、CFC114が平均0.016ppb(0.013~0.019)で、経年的には横ばい状態であった。

(4) 降下ばいじん調査

本調査は「広島市環境基本計画」に基づいて、酸性雨対策を適正に実施するための基礎資料を得ることを目的として、定期的を実施している。

本市の大気汚染状況を総合的に監視するため、「ろ過式採取器」を市内3か所(安佐北区役所, 佐伯区役所, 伴小学校)に設置し、1か月間採取した降下物試料について降下ばいじん量、pH値、陽イオン及び陰イオン等の調査を実施した。

降下ばいじん量は、1.89~2.03ton/km²で、経年的な変化はほぼ横ばいの状態であった。

また、酸性雨のpH値は降水量による加重平均値(最大値~最小値)で評価され、安佐北区役所の値が4.51(5.08~4.15)、佐伯区役所の値が4.49(5.13~4.14)、伴小学校の値が4.47(5.37~4.12)であった。

(5) アスベスト調査

アスベストは建物の断熱・防音材等として広く使用されていたが、発がん性物質であることから平成元年、「大気汚染防止法」改正で、飛散防止対策や工場の敷地境界の濃度基準が定められた。

本市における大気環境中のアスベスト濃度の実態を把握するため、住宅地域(安東小学校)、商工業地域(中小企業会館, 衛生研究所)及び幹線道路沿線地域(市役所)の4施設、その他2施設(可部小学校, 楠那中学校)において、年1回(8月又は12月)、3日ずつ調査を実施した。

また、建築物の解体作業等に伴うアスベストの飛散による環境汚染の防止を図るため、「アスベスト飛散防止監視事業」として、環境部局と連携し、「大気汚染防止法第18条の15」の規定に基づいて、

特定粉じん排出等作業の実施の届出があった作業現場に立入検査を行うとともに、作業実施中に作業現場の周辺大気環境中のアスベスト濃度の測定を実施した。

大気環境調査6施設(10地点)及び解体等作業現場の全ての調査地点で、「大気汚染防止法」に定めるアスベスト製品製造工場などの敷地境界線における大気中濃度の基準の許容限度(10本/L)を下回っていた。

大気環境中のアスベスト濃度(クリソタイル繊維数濃度)は、前年度と比較し若干低かった。

(6) 浮遊粉じん調査

大気環境基準のある10 μ m以下の浮遊粉じんの成分組成等を把握するため、伴小学校において、年4回(5月, 7月, 10月及び1月)、大気中の粉じん量及び重金属類(12項目)の調査を実施した。

その結果は、粉じん量(浮遊粒子状物質)が平均15.2(10.4~17.3) μ g/m³、重金属類(ng/m³)については、Pbが平均8.9(3.9~15)、Cdが平均0.32(0.20~0.47)、Znが平均36(24~52)、Cuが平均36(31~45)、NiはすべてN.D.、Feが平均99(56~190)、Mnが平均10(7.3~14)、Vが平均2.8(1.9~4.7)、Tiが平均5.4(N.D.~14)、Alが平均68(11~210)、Caが平均37(13~90)、Mgが平均22(N.D.~68)であり、経年的な変化は、ほぼ横ばいの状態であった。

(7) 燃料測定

大気汚染防止法に基づいて、市内中心部の冬季のビル暖房等に起因する硫黄酸化物汚染を防止するため、ばい煙発生施設に対して、12月1日から翌年3月31日までの間、重油その他の石油系燃料は硫黄含有率が1.0%以下のものの使用が義務付けられている。

市内13事業所のばい煙発生施設について、燃料中の硫黄含有量の測定を実施した結果、0.07~0.85%で、基準を超過する施設はなかった。

(8) 環境省受託調査

環境省では化学物質による環境汚染を未然に防止することの重要性を踏まえ、昭和49年度から化学物質の全国調査を開始した。

本市もこの調査を受託し、化学物質環境汚染実態調査のための試料採取を行った。

調査結果は、環境省が全国の調査結果の解析・とりまとめを行い、公表している。

3 ダイオキシン類関連業務

環境中のダイオキシン類の汚染状況を把握するため、「ダイオキシン類対策特別措置法第26条」及び広島市実施計画「有害化学物質による環境リスク対策の推進」の年次計画等に基づいて、常時監視調査を実施した。

平成26年度に実施した区分ごとの試験件数を表4に示す。

表4 ダイオキシン類関連業務試験件数

区 分	件数
ダイオキシン類河川域水質調査	16
ダイオキシン類海域水質調査	8
ダイオキシン類底質調査	11
ダイオキシン類地下水調査	5
ダイオキシン類土壌調査	5
計	45

(1) ダイオキシン類河川域水質調査

太田川水系5地点、瀬野川水系1地点及び八幡川水系1地点の計7地点においては、年2回(7月又は9月、11月又は1月)調査を実施したが、太田川水系の2地点(根谷橋及び大正橋)については、8月の豪雨災害の影響を考慮し、年1回(11～1月)の調査とした。

各地点の年平均値の範囲は、0.025～0.12pg-TEQ/Lであり、全ての地点で水質環境基準値(年平均値、1pg-TEQ/L以下)を下回っていた。

(2) ダイオキシン類海域水質調査

海田湾1地点(海田湾中央)、広島湾3地点(金輪島南、江波沖及び井口港沖)の計4地点において、年2回(9月及び12月)調査を実施した。

各地点の年平均値の範囲は、0.019～0.048pg-TEQ/Lであり、全ての地点で水質環境基準値(年平均値、1pg-TEQ/L以下)を下回っていた。

(3) ダイオキシン類底質調査

河川域7地点及び海域4地点の計11地点において、年1回(7月又は9月)調査を実施した。平成26年度は、8月の豪雨災害の影響を考慮し、河川域の2地点(根谷橋及び大正橋)では調査を実施しなかった。

各地点の検出範囲は、河川域では0.18～0.59pg-TEQ/g、海域では5.3～9.0pg-TEQ/gであり、全ての地点で底質環境基準値(150pg-TEQ/g以下)を下回っていた。

(4) ダイオキシン類地下水調査

本調査は、市域を5kmのメッシュに区切り、水道未給水地域又はダイオキシン類を排出する工場・事業場周辺地域から調査対象メッシュを選定して実施している。

平成26年度は5地点を選定し、年1回(10月)調査を実施した。

各地点の検出範囲は0.014～0.024pg-TEQ/Lであり、全ての地点で水質環境基準値(年平均値、1pg-TEQ/L以下)を下回っていた。

(5) ダイオキシン類土壌調査(一般環境把握調査)

一般環境把握調査とは、一般環境における土壌中のダイオキシン類濃度の状況を把握するため、特定の発生源の影響をあらかじめ想定せずに実施する調査である。

平成26年度は、5地点において、年1回(5月)調査を実施した。

各地点の検出範囲は0.040～1.0pg-TEQ/gで、全ての地点で土壌環境基準値(1,000pg-TEQ/g以下)を下回っていた。